

Tilstandsrapport



Enebolig



Morildveien 25, 4639 KRISTIANSAND S



KRISTIANSAND kommune



gnr. 96, bnr. 452

Sum areal alle bygg: BRA: 260 m² BRA-i: 224 m²



Befaringsdato: 06.09.2024

Rapportdato: 18.09.2024

Oppdragsnr.: 20308-1866

Referansenummer: UJ1016

Autorisert foretak: Takst og Energidoktoren AS

Sertifisert Takstingeniør: Henrik Løvdal

Vår ref: Takstmann Henrik
Løvdal



 Medlem av
Sørlandstakst



Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdatoen, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden. For eiendomsoverdragelser fra 1.1.2024, må selger sørge for at areal i rapporten er oppdatert og følger ny bransjestandard for areal. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.



Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Takst og Energidoktoren AS V/Takstmann/Bygningssakkyndig Henrik

Takst og Energidoktoren AS. Takstmann/Bygningssakkyndig har jobbet med taksering siden 2008. Jeg har bakgrunn som Byggmester. Har jobbet for tømmerfirma og drevet for meg selv med bygging og utleie av boliger.

I min daglige fulltidsjobb som Takstmann/Bygningssakkyndig utfører tilstandsrapporter, hjelper i byggesaker, overtagelser, arveoppgjør, reklamasjon, skade, energimerking/energiltak av bolig.



Rapportansvarlig



Henrik Løvdal

Uavhengig Takstingeniør

takstmann@henriklovdal.no

913 23 180



Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av [Forskrift til avhendingsloven](#). Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeår

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført (søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

- vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsgbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023 © Norsk takst 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Norsk takst, er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av medlemsforetakene i Norsk takst og av takstingeniører som er sertifisert i slikt foretak, samt av kunder hos iVerdi og studenter hos NEAK. For andre aktører er eksemplarframstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Norsk Takst ([Forside](#)) eller iVerdi ([Hjem-iVerdi](#)).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

! TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

! TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

! TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

Ved avvik som ikke krever umiddelbare tiltak (ingen umiddelbar kostnad) så blir TG2 markert med en lysere farge.

! TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

– TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, og slikt anslag kan også gis ved TG2.

	Ingen umiddelbare kostnader
	Tiltak under kr 10 000
	Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000
	Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000
	Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000
	Tiltak over kr 300 000

Beskrivelse av eiendommen

Enebolig med hybel, badstue/baderom, garasje på tomten.
Boligen er oppusset og ok vedlikeholdt.
Ingen vesentlige ting å melde.

Spørsmål ang. befaringen kan rettes direkte til utførende
Takstmann hverdager fra kl.09.00 til 16.00 på
mobil 913 23180. Evt. send mail med dine spørsmål til
takstmann@henriklovdal.no
Hele rapporten må leses. OGSÅ DEN delen med bilder. Der er
det ofte mer utfyllende tekst. Videre poster i rapporten er
mer utfyllende.

Enebolig - Byggeår: 1998

UTVENDIG

[Gå til side](#)

Taktekking med takstein fra byggetiden. Undertak
av sutaksplater. Undertaket nærmer seg forventa
levetid. Ingen synlige lekkasjer på tilgjengelige
plasser.

Taknedløp og renner i metall. 3 nedløp går i
lukket rør i bakken. Eier opplyser om at det er lagt
i rør under plenen og til skråning på tomten. Det
andre røret går ned på terrenget.

Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke
montert snøfangere på taket. (Det var ikke krav til
snøfangere når huset ble bygget). Men det
anbefales å montere på grunn av sikkerhet.

Lufting bak kledningen. Eier har fått malt
kledningen regelmessig. Ingen synlige råteskader
i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt.

Takkonstruksjon fra byggetiden. Det er synlige
luftespalter i takkonstruksjonen. Det anbefales å
montere en isolert loftsluke med nedtrekkbar
stige. Rafterpapp mellom sperrer må noen plasser
rettes for å få tilstrekkelig gjennomlufting av
loftet. Hele loftet var ikke tilgjengelig for
inspeksjon på grunn av liten plass i luke og lite
loft. Deler av konstruksjonen ble sjekket i fra kott
i skråvegger. Synlige deler så ok ut.

Vinduer fra byggetiden. Noen vinduer er byttet.
De har 3-lags glass. Vinduer er ok vedlikeholdt.
Men glass fra byggetiden begynner å bli eldre.
Noen punkteringer kan komme etter hvert.

Vinduer må smøres og stilles ofte hvert år. Det
kan endre seg med temperatur og vær.

Terrassedør på kjøkken 1.etg. er byttet i 2015. De
andre dørene er fra byggetiden.

Utgangsdøren til boligen i 1.etg. er litt falmet i
malingen.

Ellers ok.

Terrasseplattning i betong. Rekkverk i glass og
metall.

Terrasseplattning i betong.

Terrasse i tre ut i fra kjøkken med halvtak.

Ok vedlikeholdt.

Trapp i mur fra 1.etg. ned til u.etg. ved badstuen.
Der er det ikke montert rekkverk.

Trapp i mur foran hovedinngangsdøren og ved
terrassedøren til badet. Ikke rekkverk.

Trapp i mur ned til hybel. Der er det jernrekkverk
på en side.

INNENDIG

[Gå til side](#)

Beskrivelse av eiendommen

Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Det er pusset opp i 1.etg. og loftsetasjen. Hybel har eldre flater inne. Ok vedlikeholdt ut i fra alder. Hybel trenger vanlig oppussing.

Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak. Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Det er krav til å ta radonmåling når boligen leies ut. Det bør gjøres i fra november til februar for å få best måling.

Peisovn 1.etg. montert i 2019/20.

Peis med innsats fra byggetiden i hybel.

Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll.

Vegger og gulv i mur mot terreng i hybelen. På tilgjengelige flater var det ingen synlige fuktmerker.

Det er malt tapet på murvegger.

Trapp i tre fra byggetiden. Rekkverk på en side.

Det er for store åpninger mellom trinn i forhold til dagens krav. Tilstandsgrad settes på grunn av sikkerhet.

Innvendige dører ok. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.

VÅTROM

[Gå til side](#)

Bad

Badet i loftsetasjen er pusset opp i 2018.

Vegg og himling i ok stand. Fliser på vegger.

Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er ikke laget oppkant ved døren. 35 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist.

Det var flis med "bom" innforbi døren. Så lenge det ikke er noen sprekker eller knekk er det ok. I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Innredning og sanitærutstyr. Eier opplyser:

Vegghengt toalett med ekstra pose til sisterner inne i veggen. Ikke åpning langs gulvet.

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Det er boret hull i motstående rom til våtrom.

Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Bad

Badet i 1.etg. er pusset opp i 2018.

Fliser på vegger. Vegg og himling er i ok stand.

Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 18 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist. Det er ikke laget oppkant ved døren.

I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Innredning og sanitærutstyr. Eier opplyser om at vegghengt toalett med ekstra pose til sisterner inne i veggen. Ikke åpning langs gulvet.

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Våtsone ligger mot yttervegg. Våtsone ligger mot annet våtrom. Det ble fuksøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier.

Vaskerom

Vaskerom 1.etg. er pusset opp i 2018.

Innvendige vegger er ikke fuksikret. Malte plater.

Det er ikke ting i rommet som spruter vann på vegger. Vegg og himling i ok stand.

Fallforhold på gulvet i rommet er ok. Men de tilfredsstiller ikke dagens krav. Men det er ikke bruksone i vaskerom. Sjeldent det kommer vann på gulvet. Det er ikke laget oppkant ved døren.

I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Opplegg for vaskemaskin.

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom. Våtsone mot rom med innredning.

Bad/vaskerom

Bad/vaskerom hybel u.etg. fra byggetiden.

Vegg og himling er i ok stand. Malte veggplater.

De er ikke fuksikret. Det blir brukt dusjkabinett i rommet. Det er bra. Men bak vasken må det fuksikres.

Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. 13 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist.

Belegg klemt i sluket.

Innredning og sanitærutstyr. Opplegg for vaskemaskin. De er fra 2015.

Toalett montert i 2023.

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Det er boret hull i motstående rom til våtrom.

Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var 12,6 V%. Tørt.

[Gå til side](#)

KJØKKEN

Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Vannstopp er koblet til kjøkken.

Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Eldre kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål.

Innredningen har vanlig brukslitasje.

Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

[Gå til side](#)

Beskrivelse av eiendommen

Vannrør av kobber og plast. Forskjellige årstall på vannrør. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Stoppekran i hybel. Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakeluke synlig. Lufterør over tak. Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad. Lufting fra ventil og vinduer. Vvbereder på ca 120 liter fra 2022 i hybelen. Vvbereder på 194 liter fra 2017 i vaskerom 1.etg. Noe elektrisk arbeid er gjort på anlegget. Det er satt inn sikringsboks i garasje og ved veranda, ikke hurtiglader kun kontakter. Eier har ikke alle papirer på alt elektrisk. Eier har ikke opplevd noe feil. Ettersom det ikke er utført elektrisk kontroll i boligen anbefales det å gjøres av el-kontrollør. Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen. Hybel har brannslange koblet til vannkran.

TOMTEFORHOLD

[Gå til side](#)

Byggegrunnen kunne ikke sjekkes. Synlig grunnmursplate bak boligen mot grunnmuren. Grunnmur av betong. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert. Forstøtningsmurer. Noen plasser er fuger litt løse og noen stein litt løse. Normal oppgraderinger av forstøtningsmurer må gjøres. Gjerder må monteres for å sikre tomten. Boligen er bygget i terrenget. Skrånende terreng på tomten. Ser ut som terreng er lagt vekk i fra grunnmuren. Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. En kontroll med kamera av utvendige avløpsrør anbefales.

Arealer

[Gå til side](#)

Forutsetninger og vedlegg

[Gå til side](#)

Lovlighet

[Gå til side](#)

Enebolig

- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Det er tegninger som er godkjent, men det er gjort noen mindre ombygginger inne. I 1.etg er det badet laget større. Dvs at boden er tatt med i badet. Det er ikke søkt om. Vaskerom er også laget større.

Badstue/bad


- Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Garasje

- Det foreligger ikke tegninger


Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader

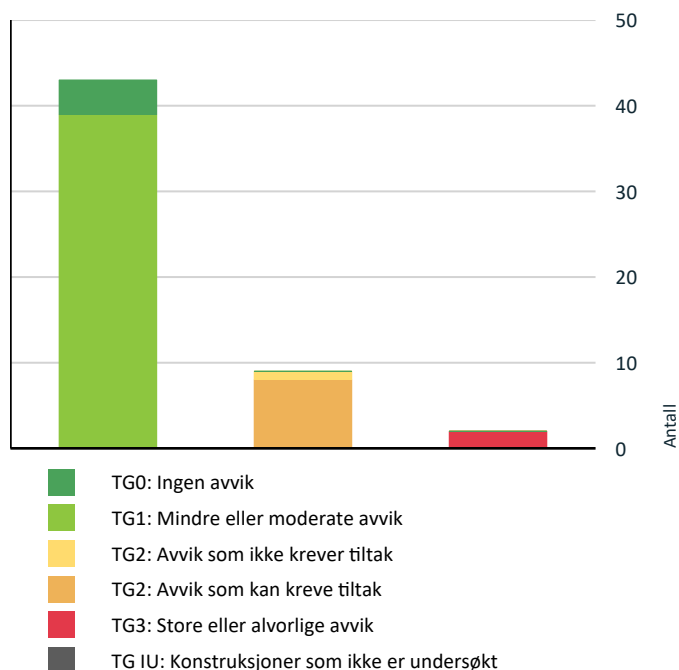

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad

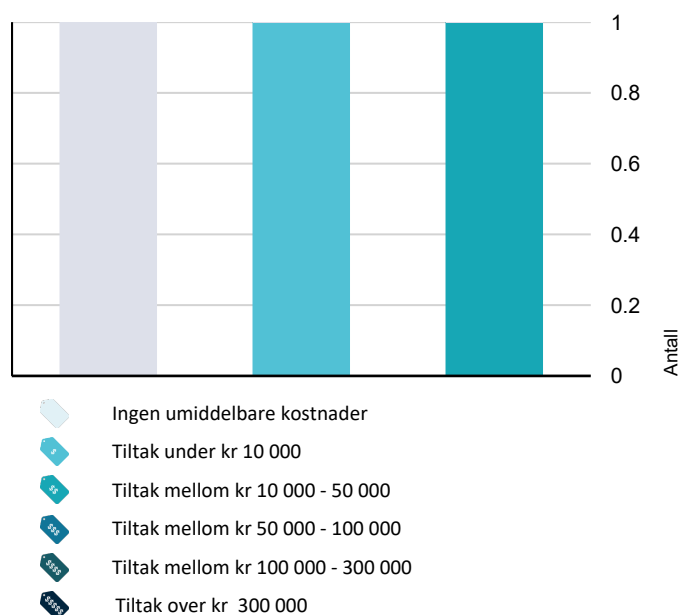

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Eier har informert om boligen. Papirer som eier hadde er sjekket. Tegninger fra kommunen eller godkjente byggetegninger er sjekket opp i mot dagens bruk og innredning. Boligen er sjekket. Bilder er tatt av alt som er synlig.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Enebolig

! TG 3 STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK



Utvendig > Utvendige trapper

Det er ikke montert rekkverk.

[Gå til side](#)



Kostnadsestimat: Under 10 000



Tomteforhold > Forstøtningsmurer

Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

[Gå til side](#)



Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

! TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK



Utvendig > Takteking

Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

[Gå til side](#)



Innvendig > Radon

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

[Gå til side](#)



Innvendig > Innvendige trapper

Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

[Gå til side](#)



Våtrom > 1.etasje > Bad > Overflater Gulv

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm. Svertesopp er registrert

[Gå til side](#)



Våtrom > 1.etasje > Vaskerom > Overflater Gulv

[Gå til side](#)

Sammendrag av boligens tilstand

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.



Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Overflater [Gå til side](#) vegger og himling

Det er avvik:

Veggplater vil ikke tåle vann direkte på plater.



Våtrom > Underetasje > Bad/vaskerom > Overflater [Gå til side](#) Gulv

Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.

Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.



Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg [Gå til side](#)

Noe elektrisk arbeid er gjort på anlegget. Det er satt inn sikringsboks i garasje og ved veranda, ikke hutiglader kun kontakter.

Eier har ikke alle papirer på alt elektrisk. Eier har ikke opplevd noe feil. Ettersom det ikke er utført elektrisk kontroll i boligen anbefales det å gjøres av el-kontrollør.

TG 2 AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK



Utvendig > Nedløp og beslag [Gå til side](#)

Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.



Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad

Tilstandsrapport

ENEBOLIG



Byggeår
1998

Kommentar
I følge tegninger til boligen

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

UTVENDIG

! TG 2 Takteking

Punktet må sees i sammenheng med Takkonstruksjon/Loft

Takteking med takstein fra byggetiden. Undertak av sutakplater. Undertaket nærmer seg forventa levetid. Ingen synlige lekkasjer på tilgjengelige plasser.

Vurdering av avvik:

- Mer enn halvparten av forventet brukstid er passert på undertak.

Konsekvens/tiltak

- Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er vanskelig å si noe om.



! TG 2 Nedløp og beslag

Taknedløp og renner i metall. 3 nedløp går i lukket rør i bakken. Eier opplyser om at det er lagt i rør under plenen og til skråning på tomten. Det andre røret går ned på terrenget. Stigtrinn til pipen er montert. Det er ikke montert snøfangere på taket. (Det var ikke krav til snøfangere når huset ble bygget). Men det anbefales å montere på grunn av sikkerhet.

Vurdering av avvik:

- Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Konsekvens/tiltak

- Det er ikke krav om utbedring opp til dagens krav.

Kostnadsestimat: Ingen umiddelbar kostnad



Tilstandsrapport



! TG 1 Veggkonstruksjon


Lufting bak kledningen. Eier har fått malt kledningen regelmessig. Ingen synlige råteskader i kledningen på befaringsdagen. Ok vedlikeholdt.



! TG 1 Takkonstruksjon/Loft

Punktet må sees i sammenheng med Taktekking

Takkonstruksjon fra byggetiden. Det er synlige luftespalter i takkonstruksjonen. Det anbefales å montere en isolert loftsluke med nedtrekkbar stige. Raftepapp mellom sperrer må noen plasser rettes for å få tilstrekkelig gjennomlufting av loftet. Hele loftet var ikke tilgjengelig for inspeksjon på grunn av liten plass i luke og lite loft. Deler av konstruksjonen ble sjekket i fra kott i skråvegger. Synlige deler så ok ut.

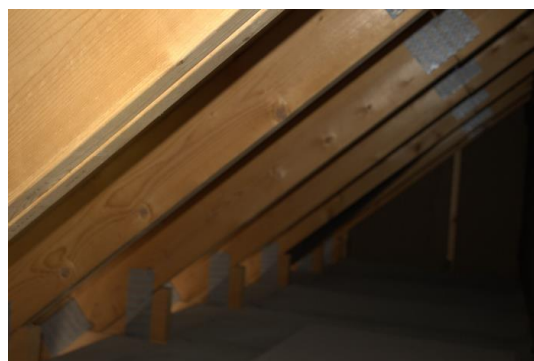

! TG 1 Vinduer

Vinduer fra byggetiden. Noen vinduer er byttet. De har 3-lags glass. Vinduer er ok vedlikeholdt. Men glass fra byggetiden begynner å bli eldre. Noen punkteringer kan komme etter hvert. Vinduer må smøres og stilles ofte hvert år. Det kan endre seg med temperatur og vær.

Tilstandsrapport




! TG 1 Dører

Terrassedør på kjøkken 1.etg. er byttet i 2015. De andre dørene er fra byggetiden.
Utgangsdøren til boligen i 1.etg. er litt falmet i malingen.
Ellers ok.



Dør til hybel

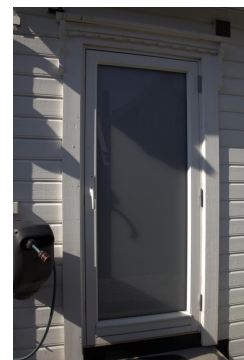

Terrassedør bak i 1.etg.



Hoved inngangsdør.



Terrassedør ut i fra kjøkken 1.etg.

! TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger


Tilstandsrapport

Terrasseplattning i betong. Rekkverk i glass og metall.

Terrasseplattning i betong.

Terrasse i tre ut i fra kjøkken med halvtak.

Ok vedlikeholdt.

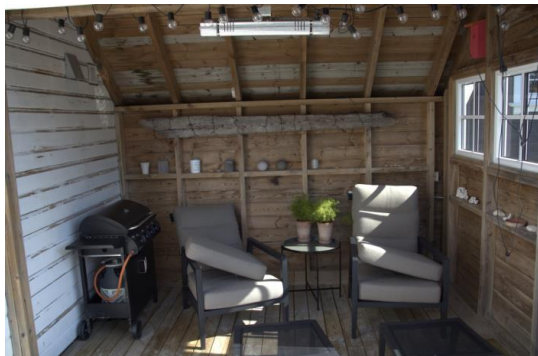

! TG 3 Utvendige trapper

Trapp i mur fra 1.etg. ned til u.etg. ved badstuen. Der er det ikke montert rekkverk.

Trapp i mur foran hovedinngangsdøren og ved terrassedøren til badet. Ikke rekkverk.

Trapp i mur ned til hybel. Der er det jernrekkverk på en side.


Vurdering av avvik:

- Det er ikke montert rekkverk.

Konsekvens/tiltak

- Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Kostnadsestimat: Under 10 000

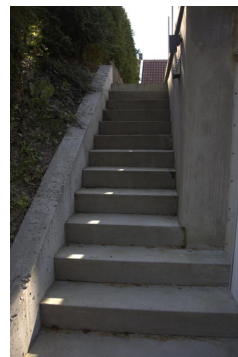

INNSENDIG

! TG 1 Overflater

Boligen var bebodd og møblert på befaringsdagen. Alle flater var ikke tilgjengelig for inspeksjon. Innvendige flater er vanlig vedlikeholdt. Det er pusset opp i 1.etg. og loftsetasjen. Hybel har eldre flater inne. Ok vedlikeholdt ut i fra alder. Hybel trenger vanlig oppussing.

Tilstandsrapport



Stue hybel



Stue 1.etg.

! TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Etasjeskillere av tre. Mur mot bakken. Det er registrert noen mindre høydeforskjeller på gulv. Det vil imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan man vurdere slike tiltak.



! TG 2 Radon

Ved byggetiden var det ikke krav til radonsperre. Det er krav til å ta radonmåling når boligen leies ut. Det bør gjøres i fra november til februar for å få best måling.

Vurdering av avvik:

- Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Konsekvens/tiltak

- Det bør gjennomføres radonmålinger.

! TG 1 Pipe og ildsted

Peisovn 1.etg. montert i 2019/20.

Peis med innsats fra byggetiden i hybel.

Eier opplyser om at feier ikke hadde noen merknader ved forrige kontroll.



Tilstandsrapport



! TG 1 Rom Under Terreng

Punktet må sees i sammenheng med 'Drenering'

Vegger og gulv i mur mot terreng i hybelen. På tilgjengelige flater var det ingen synlige fuktmerker.
Det er malt tapet på murvegger.



! TG 2 Innvendige trapper

Trapp i tre fra byggetiden. Rakkverk på en side. Det er for store åpninger mellom trinn i forhold til dagens krav. Tilstandsgrad settes på grunn av sikkerhet.

Vurdering av avvik:

- Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens forskriftskrav.
- Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Konsekvens/tiltak

- Åpninger er såpass store at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold anbefales å lage mindre åpninger.
- Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på byggetidspunktet.



! TG 1 Innvendige dører

Innvendige dører ok. Innvendige dører har vanlige bruksmerker.



VÅTROM

LOFTSETASJE > BAD

Generell

Badet i loftsetasjen er pusset opp i 2018.

Årstall: 2018

Kilde: Eier

Tilstandsrapport




LOFTSETASJE > BAD

! TG 1 Overflater vegger og himling

Vegg og himling i ok stand. Fliser på vegger.

Årstall: 2018

Kilde: Eier

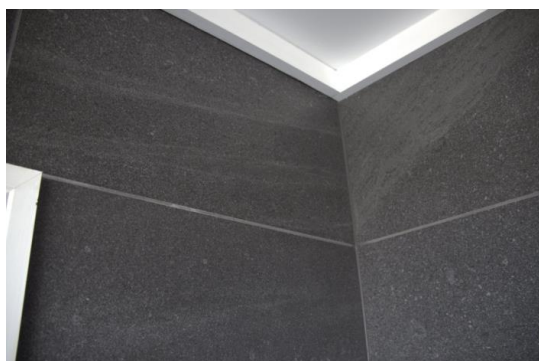

LOFTSETASJE > BAD


! TG 1 Overflater Gulv

Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. Det er ikke laget oppkant ved døren. 35 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist.

Det var flis med "bom" innforbi døren. Så lenge det ikke er noen sprekker eller knekk er det ok.

Årstall: 2018

Kilde: Eier

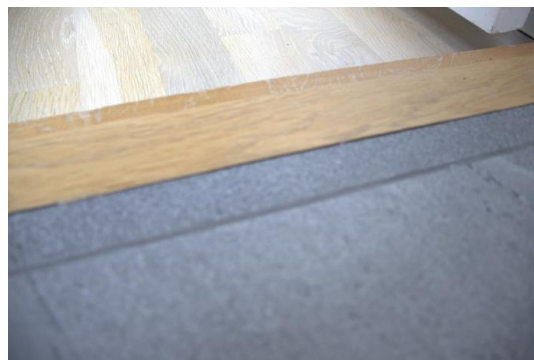

Det er ikke laget oppkant ved døren.



Men det er fall innover i rommet.



Det er laget nedsenket gulv i dusjsonen (brukssonen).



Bom under flis. Ingen sprekker eller knekk.

LOFTSETASJE > BAD


! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Tilstandsrapport

Årstall: 2018

Kilde: Eier

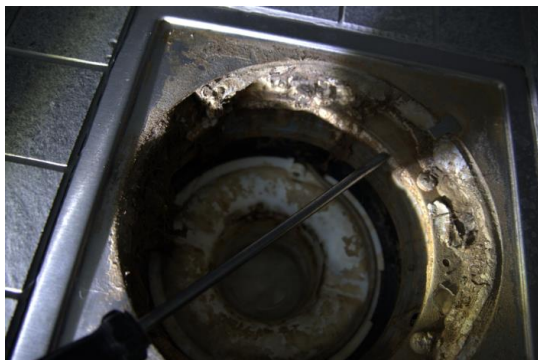

LOFTSETASJE > BAD

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Innredning og sanitærutstyr. Eier opplyser: Vegghengt toalett med ekstra pose til sisterne inne i veggen. Ikke åpning langs gulvet.

Årstall: 2018

Kilde: Eier



LOFTSETASJE > BAD

! TG 1 Ventilasjon

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Årstall: 2018

Kilde: Eier




LOFTSETASJE > BAD

! TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i veggen. Det var mindre enn 6 V%. Tørt.

Årstall: 2018

Kilde: Offentlig informasjon

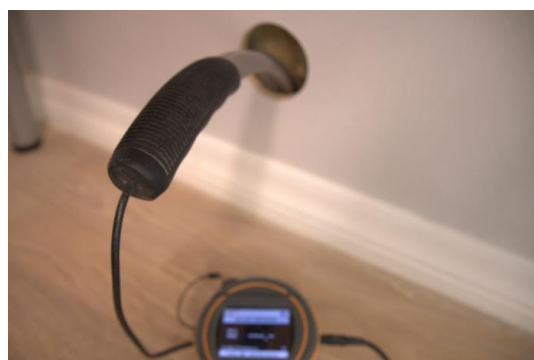

1.ETASJE > BAD

Generell

Badet i 1.etg. er pusset opp i 2018.

Årstall: 2018

Kilde: Eier




1.ETASJE > BAD

Tilstandsrapport

! TG 1 Overflater vegger og himling

Fliser på vegger. Vegg og himling er i ok stand.

Årstill: 2018 Kilde: Eier

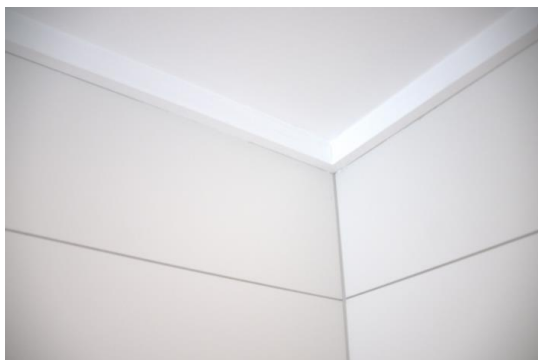

1.ETASJE > BAD

! TG 2 Overflater Gulv

Det ble målt med laser i fra gulvet ved døren til topp slukrist. 18 mm fall.
Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist. Det er ikke laget oppkant ved døren.

Årstill: 2018 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Svertesopp er registrert

Konsekvens/tiltak

- Andre tiltak:
- Overflater må rengjøres.

Sluket må regelmessig renses. Dusjkabinett kan være et alternativ å bruke i rommet.

Svertesopp i fuger i dusjen må vaskes vekk (Hvis mulig).



1.ETASJE > BAD

! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Årstill: 2018 Kilde: Eier

Tilstandsrapport



1.ETASJE > BAD

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Innredning og sanitærutstyr. Eier opplyser om at vegghengt toalett med ekstra pose til sisterne inne i veggen. Ikke åpning langs gulvet.

Årstall: 2018

Kilde: Eier



1.ETASJE > BAD

! TG 1 Ventilasjon

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Årstall: 2018

Kilde: Eier



1.ETASJE > BAD

! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot dusjen. Våtzone ligger mot yttervegg. Våtzone ligger mot annet våtrom. Det ble fuksøkt inne i rommet uten å finne unormale verdier.

Årstall: 2018

Kilde: Eier

1.ETASJE > VASKEROM

Generell

Vaskerom 1.etg. er pusset opp i 2018.

Årstall: 2018

Kilde: Eier

Tilstandsrapport




1.ETASJE > VASKEROM

! TG 1 Overflater vegger og himling

Innvendige vegger er ikke fuktsikret. Malte plater. Det er ikke ting i rommet som spruter vann på vegger. Vegg og himling i ok stand.

Årstall: 2018 Kilde: Eier

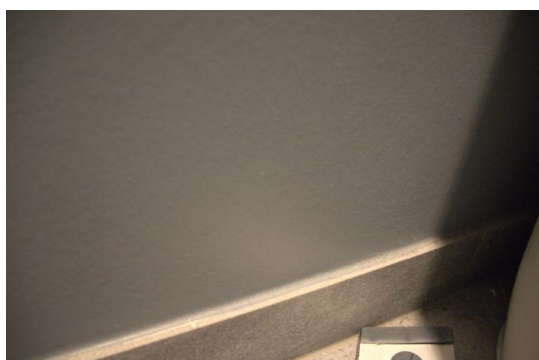

1.ETASJE > VASKEROM

! TG 2 Overflater Gulv

Fallforhold på gulvet i rommet er ok. Men de tilfredsstillende ikke dagens krav. Men det er ikke brukssone i vaskerom. Sjeldent det kommer vann på gulvet. Det er ikke laget oppkant ved døren.


Årstall: 2018 Kilde: Eier

Vurdering av avvik:

- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulf/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.

Konsekvens/tiltak

- Våtrommet fungerer med dette avviket.

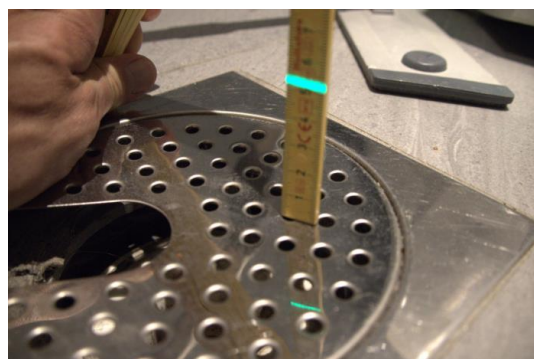

1.ETASJE > VASKEROM

! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

I sluket er det synlig slukmansjett klemt i klemring.

Årstall: 2018 Kilde: Eier



1.ETASJE > VASKEROM

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Opplegg for vaskemaskin.

Årstall: 2018 Kilde: Eier

Tilstandsrapport



1.ETASJE > VASKEROM

! TG 1 Ventilasjon

Elektrisk vifte trakk luften ut.

Årstall: 2018 Kilde: Eier



1.ETASJE > VASKEROM

! TG 1 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er ikke laget hull i tilliggende vegg mot vaskerommet. Våtsone vaskerom ligger mot annet våtrom. Våtsone mot rom med innredning.


Årstall: 2018 Kilde: Eier

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

Generell

Bad/vaskerom hybel u.etg. fra byggetiden.

Årstall: 2015 Kilde: Eier

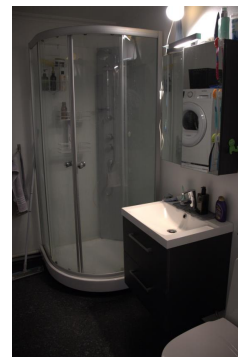

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

! TG 2 Overflater vegger og himling

Vegg og himling er i ok stand. Malte veggplater. De er ikke fuktsikret. Det blir brukt dusjkabinett i rommet. Det er bra. Men bak vasken må det fuktsikres.

Vurdering av avvik:


- Det er avvik:

Veggplater vil ikke tåle vann direkte på plater.

Konsekvens/tiltak

- Tiltak:

Vegger må fuktsikres for å tilfredsstille krav til våtrom. Dusjkabinett må brukes i rommet til vegger har ny fuktsikring.

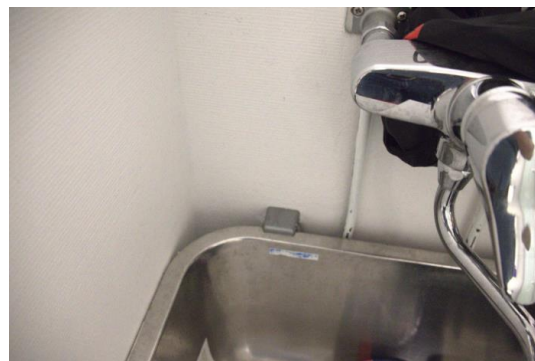

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

! TG 2 Overflater Gulv

Ikke tilstrekkelig fall mot sluket. Det er ikke laget oppkant ved døren. 13 mm fall. Krav er 25 mm fra topp membran ved døren til topp slukrist.

Årstall: 2015 Kilde: Faktura e.l

Vurdering av avvik:

- Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
- Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.


Konsekvens/tiltak

- Det må foretas utbedring av fallforhold.

Tilstandsrapport

- Andre tiltak:

Sluket må regelmessig renskes. Dusjkabinett må brukes i rommet. Når våtrommet pusses opp må det lages oppkant og tilstrekkelig fall til sluket.

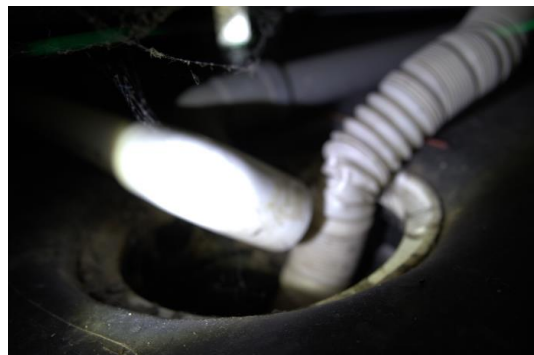


UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

! TG 1 Sanitærutstyr og innredning

Innredning og sanitærutstyr. Opplegg for vaskemaskin. De er fra 2015. Toalett montert i 2023.

Årstall: 2015

Kilde: Eier

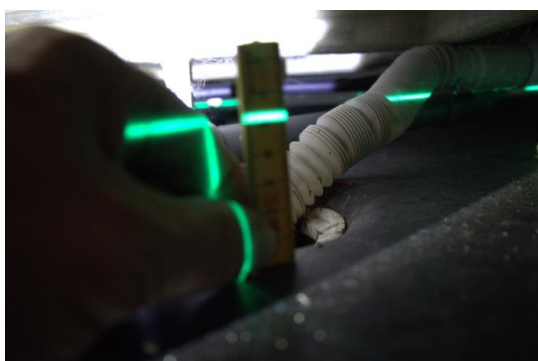



UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

! TG 1 Sluk, membran og tettesjikt

Belegg klemt i sluket.

Årstall: 2015

Kilde: Faktura e.l

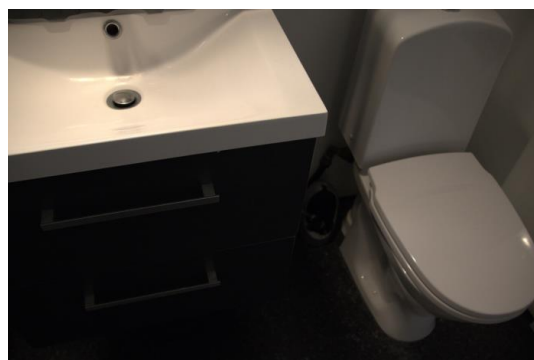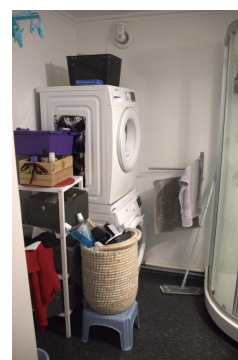

Tilstandsrapport



UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

TG 1 Ventilasjon


Elektrisk vifte trakk luften ut.



UNDERETASJE > BAD/VASKEROM

TG 0 Tilliggende konstruksjoner våtrom

Det er boret hull i motstående rom til våtrom. Målt med fuktmåler og pigger inne i vegg. Det var 12,6 V%. Tørt.

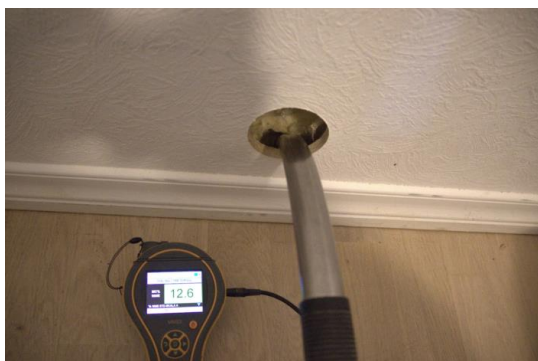

KJØKKEN

1.ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Kjøkkeninnredningen er i ok stand. Vannstopp er koblet til kjøkken.

Årstall: 2019

Kilde: Eier



1.ETASJE > STUE/KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.

Årstall: 2019

Kilde: Eier



UNDERETASJE > KJØKKEN

TG 1 Overflater og innredning

Eldre kjøkkeninnredning med utslagsvask i stål. Innredningen har vanlig bruksslitasje.

Tilstandsrapport



UNDERETASJE > KJØKKEN

! TG 1 Avtrekk

Testet kjøkkenviften. Den trakk luften ut.



TEKNISKE INSTALLASJONER

! TG 1 Vannledninger

Vannrør av kobber og plast. Forskjellige årstall på vannrør. Ingen synlige lekkasjer på befaringsdagen. Stoppekran i hybel.



! TG 1 Avløpsrør

Avløpsrør i plast. Videre rør er skjult i vegg/gulv. Stakeluke synlig. Lufterør over tak.



! TG 1 Ventilasjon

Ventilasjon fra elektrisk vifte i kjøkken og bad. Lufting fra ventil og vinduer.

! TG 1 Varmtvannstank

Vvbereder på ca 120 liter fra 2022 i hybelen.
Vvbereder på 194 liter fra 2017 i vaskerom 1.etg.

Tilstandsrapport



! TG 2 Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Noe elektrisk arbeid er gjort på anlegget. Det er satt inn sikringsboks i garasje og ved veranda, ikke hutiglader kun kontakter. Eier har ikke alle papirer på alt elektrisk. Eier har ikke opplevd noe feil. Ettersom det ikke er utført elektrisk kontroll i boligen anbefales det å gjøres av el-kontrollør.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

Spørsmål til eier

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist gang totalt rehabilitert (årstall)? Med totalt rehabilitert menes fullstendig utskiftet anlegg fra inntakssikring og videre.
1998 El-anlegg er ikke rehabilitert eller fullstendig utskiftet.
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ukjent Eier har bare papirer på det som eier har fått gjort. Elektrisk arbeid før det er ukjent.
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?
Ja Eier har ikke samsvarserklæring på alt utført arbeid.
Eksisterer det samsvarserklæring?
Ja
5. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen er over 5 år?
Nei
6. Forekommer det ofte at sikringene løses ut?
Nei
7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i boligens elektriske anlegg?
Nei

Generelt om anlegget

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? Sjøkk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av varmtvannsbereider, jmfør eget punkt under varmtvannstank
Nei
9. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig festet?
Nei

Inntak og sikringsskap

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap

Tilstandsrapport

ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne kapslinger?

Nei

11. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall sikringer?
Ja

12. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske anlegget ha en utvidet el-kontroll?

Ja Det anbefales å ta en kontroll av det elektriske anlegget ved overtagelse av eiendommen, all den tid det ikke er gjennomført de siste fem år som anbefalt av Direktoratet for samfunnssikkerhet. Ut i fra el-kontroll vil eventuelle kostnader for oppgraderinger komme.

Generell kommentar

Det er kun gjort en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll. Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.




TG 0 Branntekniske forhold

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål som fremkommer under. Tilstandsgraden er basert på retningslinjer til disse spørsmålene i bransjestandarden NS3600. Dette kan ikke sammenlignes med en fullstendig kontroll av branntekniske forhold av offentlig myndighet, eller en vurdering av boligens branntekniske forhold eller prosjektering fra en rådgiver med spesialkompetanse. En bygningssakkyndig har verken kompetanse til å gi slik veiledning eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstandsgraden er vurdert ut fra den forenklete og begrensede kontrollen. Det kan være feil og mangler om branntekniske forhold som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller rådgivning.

Det er røykvarsler og nyere brannslukkerapparat i boligen. Hybel har brannslange koblet til vannkran.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
2. Er det skader på brannslukningsutstyr eller er apparatet eldre enn 10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav på søknadstidspunktet, men minst Byggeforskrift 1985?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

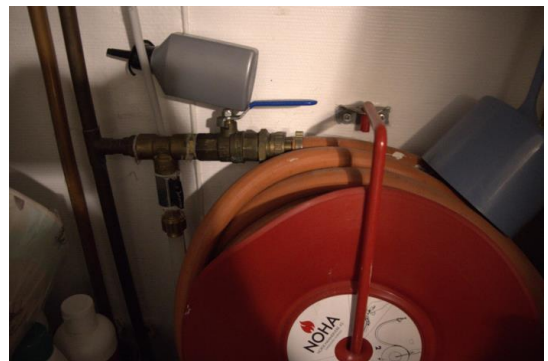

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn

Tilstandsrapport

Byggegrunnen kunne ikke sjekkes.


! TG 1 Drenering

Punktet må sees i sammenheng 'Rom under terreng'

Synlig grunnmursplate bak boligen mot grunnmuren.

! TG 1 Grunnmur og fundamenter

Grunnmur av betong. Ingen unormale skjevheter eller større sprekker på synlig grunnmur med indikasjon på setninger ble registrert.

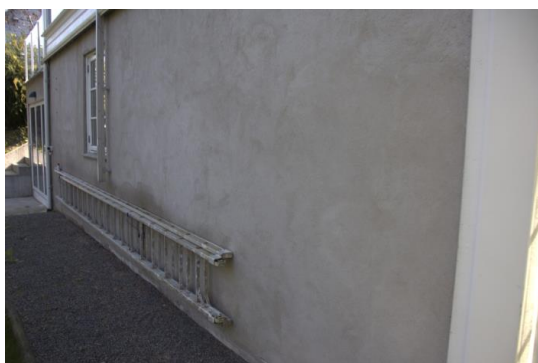

! TG 3 Forstøtningsmurer

Forstøtningsmurer. Noen plasser er fuger litt løse og noen stein litt løse. Normal oppgraderinger av forstøtningsmurer må gjøres. Gjerder må monteres for å sikre tomten.

Vurdering av avvik:

- Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.

Konsekvens/tiltak

- Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000



! TG 0 Terrengforhold

Boligen er bygget i terrenget. Skrånende terreng på tomten. Ser ut som terreng er lagt vekk i fra grunnmuren.




! TG 1 Utvendige vann- og avløpsledninger

Det ble ikke fremlagt noen papirer eller informasjon om utvendige rør. Vann og avløpsrør i fra byggetiden. En kontroll med kamera av utvendige avløpsrør anbefales.

Bygninger på eiendommen

Bod

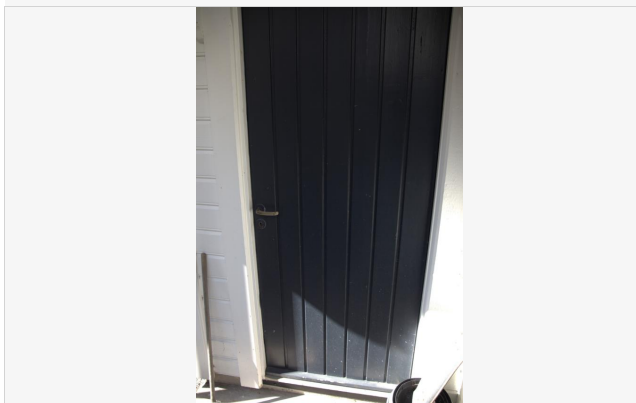

Anvendelse

Byggeår

1998

Kommentar

I følge tegninger til boligen

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.


Beskrivelse

Bod i u.etg. ved døren til hybel.

Boden er isolert. Plater på vegger med slitasjemerker. Det er vanlig.

TG: 1 på boden i sin helhet.

TG: 2 på noen slitasjemerker på veggplater.

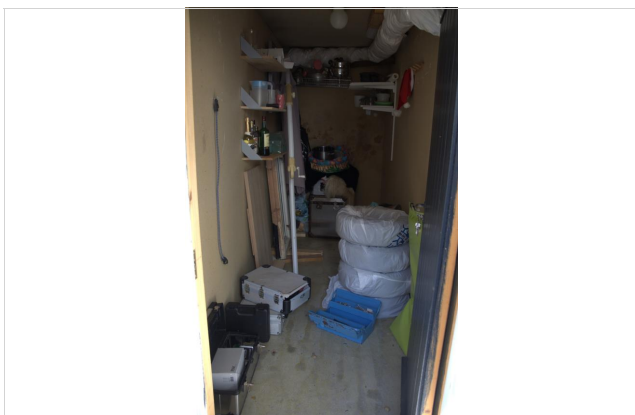

Badstue/bad



Anvendelse

Byggeår

2023

Kommentar

Ferdig bygget i 2023

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Beskrivelse

I 2023 ble utvendig (henger sammen med u.etg) bad/badstue laget ferdig.

Badstue (Montert sett). Men det er kjøpt ny ovn til badstuen.

Elektrisk vifte i rommet. Vask med underskap. Toalett. Dusjnise. Fliser på gulvet og vegger. Synlig slukmansjett klemt i sluket.


Vegger og tak i betong. Det er i følge eier fuktsikret ute mot rommet.

Det er fall bort til sluket i dusjen. Eier opplyser om at sluker er koblet til pumpe som fører vann inn i rør i u.etg.

Det er noen merker etter svertesopp på treverk til badstuen. Dette er nede ved gulvet i hjørnet. Eier har vasket dette og da skulle i det i følge produsent, stoppe.

Det er ferdigattest på dette til bygget.

TG: 1.

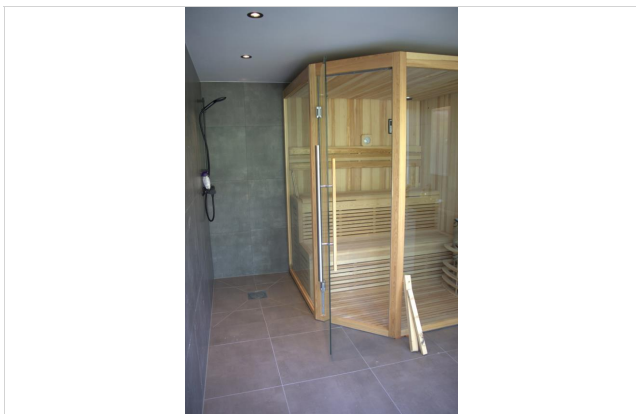

Tilbygg / modernisering

2023

Tilbygg

Tilbygget badstue/bad

Garasje



Anvendelse

Byggeår

1998

Kommentar

I følge eier.

Standard

Normal standard på bygget ut ifra alder/konstruksjon - jamfør beskrivelse under konstruksjoner.

Vedlikehold

Bygget er jevnlig vedlikeholdt.

Beskrivelse

Garasje laget i tre.

Ringmur av lecablokker. Vegger i liggende trekledning.

Leddport med elektrisk portåpner. Den er byttet.

Dør inn til garasjen tar i karmen. Den må stilles.

Det er drenert rundt garasjen. Men det kan komme inn litt fukt innerst i garasjen under muren. (Se bilde).

Bortsetningsloft. Ikke isolert.

Garasjen er i ok stand.

TG: 1 samlet tilstandsgrad.

TG: 2 dør som tar i karmen. Litt fukt ned langs gulv bakvegg kan forekomme.



Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke, og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

$$\text{BRA} = \text{BRA-i} + \text{BRA-e} + \text{BRA-b}$$

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.

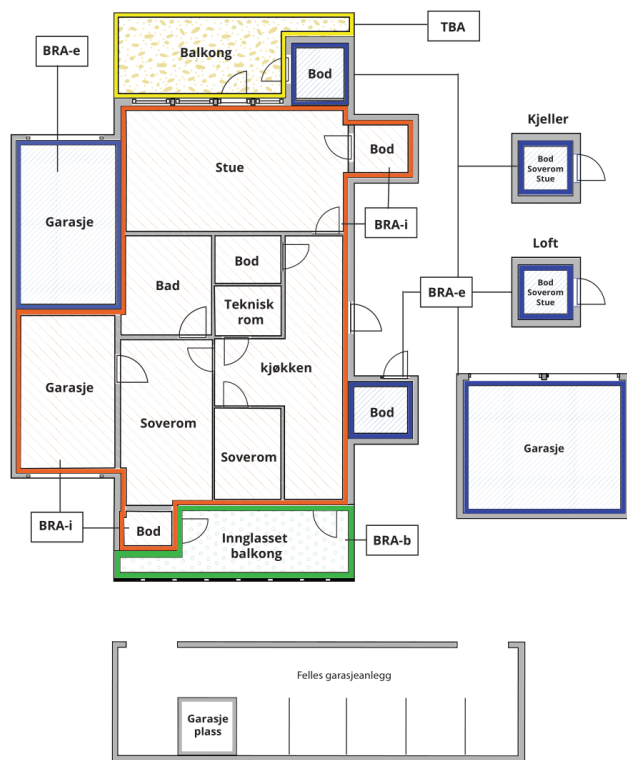

Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal (BRA-i)	Arealet innenfor boenheten(e)
Ekstern bruksareal (BRA-e)	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boden
Innglasset balkong mv (BRA-b)	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal (TBA)	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)

Gulvareal (GUA)
Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde).
Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde.

GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget, og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggeteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. [Vil du vite mer?](#)

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Enebolig

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)	Ikke måleverdig areal (ALH)	Gulvareal (GUA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)				
Loftsetasje	54			54		8	62
1.etasje	86			86	28		86
Underetasje	84			84			84
SUM	224				28	8	232
SUM BRA	224						

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Loftsetasje	Trapperom , Bad , Bod , Soverom , Soverom 2, Soverom 3, Loftstue		
1.etasje	Entré , Trapperom , Bad , Vaskerom , Soverom , Stue/kjøkken		
Underetasje	Entré , Gang , Soverom , Soverom 2, Bad/vaskerom , Kjøkken , Stue , Bod		

Kommentar

BRA-i er den nye måten å fremlegge boligens arealer på. BRA-e er bygninger som ikke tilfredsstiller bolig delen. F.eks utvendige/eksterne garasjer, boder, osv.

ALH er arealet som ikke er med i totalt areal. 1,9 + 60 cm. Det arealet som er utenfor der er ALH. Det er nevnt som en opplysning i rapportens arealmåling for å vise at det er luft mot skråvegg i rom med opphold.

Åpent areal (TBA) er terrassen. Den er ikke med i arealer for boligen, men opplysning om hvor stor terrasse/balkong er. Betongplattning og terrasse med halvtak ut i fra kjøkken er tatt med. Område med belegningsstein er ikke målt og tatt med. Det er gangbart areal som ikke måles.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar: Det er tegninger som er godkjent, men det er gjort noen mindre ombygginger inne. I 1.etg er det badet laget større. Dvs at boden er tatt med i badet. Det er ikke søkt om. Vaskerom er også laget større.

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Vanlig vedlikehold og oppussing.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

Bod

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Underetasje		5		5	
SUM		5			
SUM BRA	5				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Underetasje		Bod	

Badstue/bad

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Underetasje		9		9	21
SUM		9			21
SUM BRA	9				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Underetasje		Bad/badstue	

Kommentar

BRA-i er den nye måten å fremlegge boligens arealer på. BRA-e er bygninger som ikke tilfredsstiller bolig delen. F.eks utvendige/eksterne garasjer, boder, osv.

Badstue/bad tilfredsstiller ikke BRA-i krav til egen boenhet med rom, kjøkken, bad osv . Derfor er den tatt med som BRA-e.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Kommentar:

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Laget ferdig i 2023

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

Garasje

Ny arealstandard

Etasje	Bruksareal BRA m ²			SUM	Terrasse- og balkongareal (TBA)
	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)		
Etasje		22		22	
SUM		22			
SUM BRA	22				

Romfordeling

Etasje	Internt bruksareal (BRA-i)	Eksternt bruksareal (BRA-e)	Innglasset balkong (BRA-b)
Etasje		Garasje	

Kommentar

BRA-i er den nye måten å fremlegge boligens arealer på. BRA-e er bygninger som ikke tilfredsstiller bolig delen. F.eks utvendige/eksterne garasjer, boder, osv.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar:

Brannceller

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling ut ifra dagens byggeteknisk forskrift?

☐ Ja ☒ Nei

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?

☒ Ja ☐ Nei

Kommentar: Garasjeporten er byttet.

Krav for rom til varig opphold

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

☐ Ja ☒ Nei

Kommentar:

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvike fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	S-ROM(m2)
Enebolig	218	6
Bod	0	5
Badstue/bad	9	0
Garasje	0	22

Kommentar

Enebolig	BRA med P og S-rom er den tidligere måten å forklare areal. Den er foreløpig tatt med i rapporten. Men ny måte å forklare arealer er BRA-i og e. Totalt areal inne i boligen.
Bod	BRA med P og S-rom er den tidligere måten å forklare areal. Den er foreløpig tatt med i rapporten. Men ny måte å forklare arealer er BRA-i og e. Totalt areal inne i boligen. Bod med dør ute blir tatt med i eget felt. Den er ikke med i totalt areal, men blir satt opp som egen post.
Badstue/bad	BRA med P og S-rom er den tidligere måten å forklare areal. Den er foreløpig tatt med i rapporten. Men ny måte å forklare arealer er BRA-i og e. Totalt areal inne i boligen. I tidligere arealmåling ville dette rommet blitt tatt med som P-rom.
Garasje	Garasje på tomten. I ny arealmåling er garasje BRA-e. I eldre arealmåling er garasje BRA S-rom.

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
06.9.2024	Henrik Løvdal	Takstingeniør
	Roy Hangeland	Kunde

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
4204 KRISTIANSAND	96	452		0	667.1 m ²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Eiet

Adresse

Morildveien 25

Hjemmelshaver

Hangeland Roy, Hangeland Sissel Torvik

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Enebolig med hybel og garasje i Randesund, Kristiansand.

Adkomstvei

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Siste hjemmelsovergang

Kjøpesum	År
5 350 000	2012

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring	09.09.2024		Gjennomgått		Nei
Eiendomsverdi.no	05.09.2024		Gjennomgått		Nei
Brukstillat./ferdigatt. tilbygg	30.08.2023		Gjennomgått		Nei
Eier	06.09.2024		Gjennomgått		Nei
Tegninger	19.12.1997	tegning tilbygg 12.8.2021	Gjennomgått		Nei
Brukstillat./ferdigatt.	20.04.2001		Gjennomgått		Nei
Tegninger garasje	08.01.1999		Gjennomgått		Nei
Tillatelse utebu	13.05.2013		Gjennomgått		Nei

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER

- Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling.
- Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
- Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:

i) **Tilstandsgrad 0, TG0:** Ingen avvik eller skader. I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

ii) **Tilstandsgrad 1, TG1:** Mindre avvik. Normal slitasje. Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

iii) **Tilstandsgrad 2, TG2:** Vesentlige avvik, og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de som ikke krever umiddelbare tiltak. Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis sjablongmessig anslag.

iv) **Tilstandsgrad 3, TG3:** Store eller alvorlige avvik. Kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.

v) **Tilstandsgrad TGiU:** Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.

- Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse, og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad. Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER

- Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i) Bad, vaskerom (våtrom)

ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller mv.

- For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

- Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning (downlights), demonteres ikke for å sjekke dampspærren bak. Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

- Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.

- Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

- Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

- Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.

- Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

- Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på insiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.

- Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Tilstandsrapportens avgrensninger

UTTRYKK OG DEFINISJONER

- **Tilstand:** Byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
- **Symptom:** Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik.
- **Skadegjørere:** Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i hovedsak råte, sopp og skadedyr.
- **Fuktsøk:** Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller visuelle observasjoner.
- **Fuktmåling:** Måling av fukttinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr (blant annet hammerelektrode og pigger).
- **Utvidet fuktsøk (hulltaking):** Boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.
- **Normal slitasjegrad:** Forventet nedsliting av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.
- **Forventet gjenværende brukstid:** Anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600, Termer og definisjoner punkt 3.9)

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

- Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- **Bruksareal (BRA)** er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttete vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.
- Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.
- Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

• Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: "Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold."

• I en overgangsperiode skal rapporter som benyttes i boligomsetningen eller dersom det er en del av oppdraget også opplyse om fordelingen mellom P-ROM og S-ROM med utgangspunkt i definisjonene som fremkommer av veiledningen til Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2012. Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på veiledningen og bygningssakkyndiges eget skjønn. P-ROM er måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og tekniske rom. Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for valg av arealkategori.

• Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

iVerdi AS, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler personopplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her [Personvernerklæring - iVerdi](#)

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål, samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg på <https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/reservasjon/>

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg her: <https://samtykke.vendu.no/UJ1016>

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE

Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se www.takstklagenemnd.no for mer informasjon